



# Montageanleitung

## Mounting Instructions

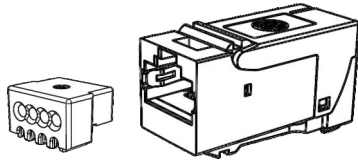


Deutsch  
English  
906365


Stand: 08.03.2013

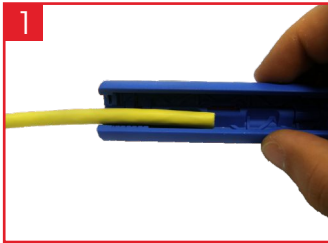


Den Kabelmantel ca. 40 mm absetzen.  
Optional: Abmantelwerkzeug Art.Nr.: CZABIBL1  
*Strip cable to approx. 40mm.  
Optional: Sheath removal tool Part Nr.: CZABIBL1*

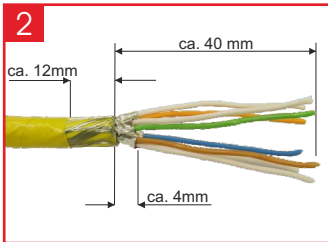


Schirmgeflecht über den Kabelmantel zurückziehen und mit Klebeband fixieren. Folienschirm auf 4mm kürzen.  
*Wrap the braid shield around the cable sheath and fix with tape. Trim the foil shielding to 4mm.*

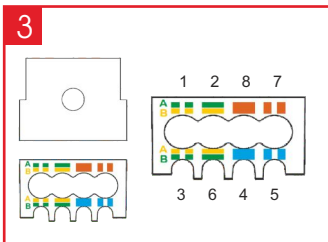


Wiremanager mit Farbcode nach TIA/EIA 568 Version A und B.  
*Wire manager with map color code according to TIA/EIA 568 Versions A and B.*

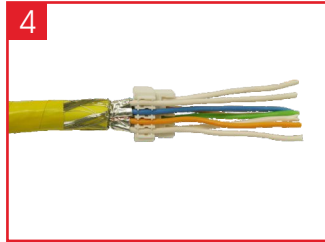


Adern in den Wiremanager entsprechend Farbcode einführen.  
*Insert the wires into the wire manager according to the wire map label.*

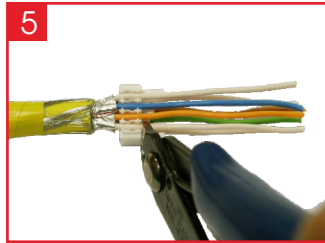


Adern mit einem watenfreien Seitenschneider bündig kürzen.  
*Trim the wires flush with the wire manager.*

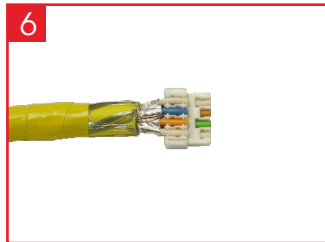


Konfektioniertes Kabel im Wiremanager.  
*Assembled wires in the wire manager.*

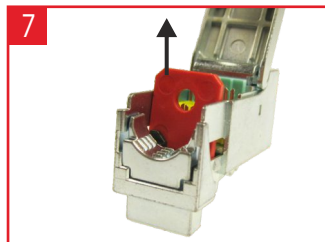

Transportsicherung entfernen. Transportsicherung besteht aus kompostierbaren Bio-Kunststoff.  
*Remove transportation lock. Transportation lock is made of biodegradable plastic.*

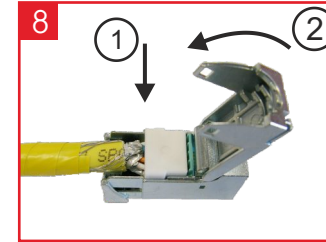


1- Wiremanager in das Modul einsetzen.  
2- Klappe schließen.  
*1- Insert wire manager into jack and press to fit.  
2- Close cover and press until it locks.*

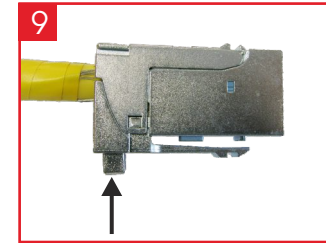

Zugentlastung betätigen.  
*Press the strain relief latch.*



Optional: Parallelverpresszange verwenden  
*Optional: Use a parallel tool*

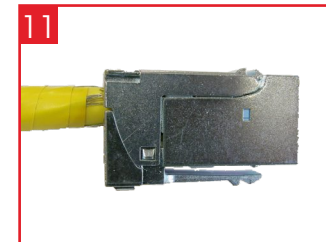

Fertig konfektioniertes Modul.  
*A fully assembled module.*