



# Montageanleitung

## Mounting Instructions

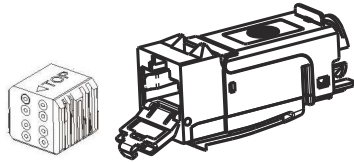


Deutsch  
English  
906132

Stand: 15.04.2014

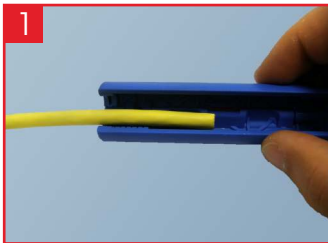


**1** Den Kabelmantel ca. 40 mm absetzen.  
Optional: Abmantelwerkzeug Art.Nr.: CZABIBL1  
*Strip cable to approx. 40mm.  
Optional: Sheath removal tool Part Nr.: CZABIBL1*

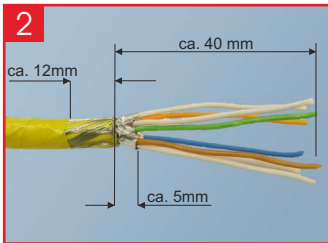

**2** Schirmgeflecht über den Kabelmantel zurückziehen und mit Klebeband fixieren. Folienschirm auf 5mm kürzen.  
*Wrap the braid shield around the cable sheath and fix with tape. Trim the foil shielding to 5mm.*




**3** preLink® Kabelstecker für AWG 24 - 22 (gelb)  
AWG 27 - 26 (weiß)  
*preLink® cable connector for AWG 24 - 22 (yellow) or AWG 27 - 26 (white).*

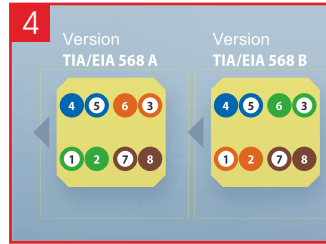


**4** Farbcode nach Versionen EIA/TIA 568 A & B


*Color coding for TIA/EIA 568 Versions A and B*

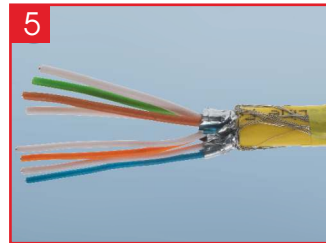


**5** Paarverteilung öffnen und glätten  
*Unwind and straighten the twisted pairs.*

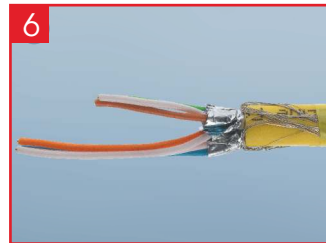

**6** Zwei Aderpaare um ca. 10 mm kürzen  
*Trim the lead pairs to ca. 10mm.*

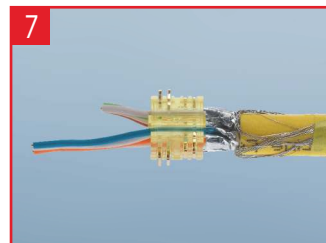


**7** Adern in den Kabelstecker einführen.  
*Insert the wires into the cable connector.*

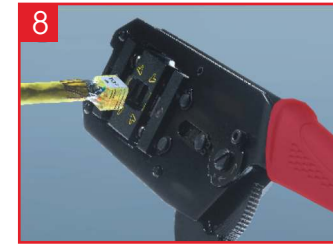


**8** Das Kabel mit Kabelstecker in die Verpresszange einlegen. Kabelstecker ausschließlich mit Hilfe der preLink-Verpresszangen (Art.Nr. CKZWZ001) crimpen


*Insert the cable connector into the clamp pliers Crimp the cable connector only with the exclusive preLink® Clamp*

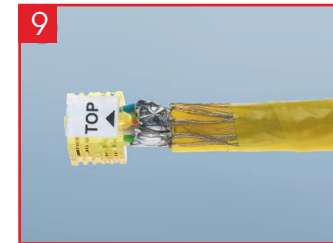

**9** Das Konfektionierte Kabel...  
*The assembled cable...*

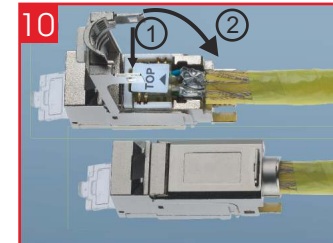

**10** 1 - ... in das Buchsenmodul einlegen  
2 - und Deckel schließen  
*1 - ...insert the cable connector into the desired jack module 2 - and close the cover*

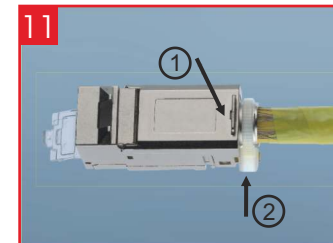

**11** 1 - Zugentlastungsschieber auf das Kabel drücken  
2 - und mit Kabelbinder fixieren  
*1 - Press the strain relief latch 2 - and fix the jack module with a cable tie*